

- Continutul cutiei**
- Scanner
 - Cablul USB
 - Adaptor AC
 - Tava de alimentare
 - Ghid rapid de utilizare
 - DVD-ROM cu Setup/Application
 - Foaie de calibrare
 - Carpa de curatat
 - Hartie mixta pentru scanare de rame (Optional)
 - Hartia mixta pentru scanare de rame nu este inclusa in toate modelele de scanner.

Instalare si setare

- Pasul 1. Instalarea tavii de alimentare**
- Deschideți capacul ADF-ului tragand de parghie usor, și pregătiți tava de alimentare.
 - Instalați tava de alimentare potrivind-o în fantele corespunzătoare scanner-ului.
 - Închideți capacul ADF-ului apăsându-l inapoi pana cand se fixeaza la loc.
- Pasul 2. Conectarea scanner-ului la computer**
- Introduceți mufa alimentatorului AC în mufa de alimentare a scannerului
 - Conectați alimentatorul AC la rețeaua de 220V.
 - Conectați cablul de date USB la portul "USB", din spatele scanner-ului.
 - Introduceți cablul de date USB în mufa corespunzătoare USB din computer.
 - Daca doriti sa va conectati scanner-ul la un hub USB, asigurati-va ca hub-ul este conectat la un port USB al computerului dumneavoastra. Apoi, conectati scanner-ul la hub-ul USB.
 - Conectați capatul dreptunghiular al unui alt cablu USB la hub-ul USB din spatele acestui scanner.
 - Conectați capatul patrulat al unui alt cablu USB la portul USB al unui alt cablu.

- Pasul 3. Instalarea softwarului**
- Porniți scanner-ul cu ajutorul butonului de alimentare.
 - Dacă portul USB al computerului funcționează corect, va detecta automat scannerul, lansând aplicația **Add New Hardware Wizard** sau **Found New Hardware Wizard** ce vor fi afișate pe ecranul computerului.
- Informații**
- Dacă computerul dumneavoastra este aprit când scanner-ul este conectat, mesajul **Add New Hardware Wizard** nu fi afișat pana cand computerul este pornit si Windows pornește.

- 3. Pentru Windows XP:**
- Introduceți discul **Setup/Application DVD-ROM**, inclus în pachet, în unitatea DVD-ROM și apăsați clic pe butonul **Next**.
 - Selectați **Install the software automatically recommended** și dați clic pe butonul **Next**.
 - Clic pe butonul **Next** în noua fereastră. Această fiind făcută, săriți la pasul 7.

- 4. Pentru Windows Vista:**
- Selectați "Locate and install driver software (recommended)" când fereastra "Found New Hardware" este afișată.
 - Clic pe butonul "Continue" când apare fereastra de dialog "User Account Control".
 - Introduceți discul **Setup/Application DVD-ROM**, inclus în pachet, în unitatea DVD-ROM și apăsați sistemul vii care prin mesajul "Insert the disc that came with your USB Scanner", și dați clic pe butonul **Next**. Această fiind făcută, săriți la pasul 8.

- 5. Pentru Windows 7:**
- Introduceți în unitatea DVD-ROM a calculatorului Dvs., discul DVD-ROM ce conține programul de Setup/Application care va fi instalat împreună cu scanner-ul. Închideți fereastra **Auto play** care apare pe ecran.
 - Din meniul **Windows Start**, faceți clic dreapta pe **Computer** și selectați **Properties** din meniul pop-up. Faceți clic pe **Hardware/Device manager** în ecranul următor.
 - În fereastra **Hardware/Device manager**, faceți clic dreapta pe acest scanner în rubrica **Other devices** și selectați **Update Driver Software** din meniul pop-up. Faceți clic pe **Install from a list of specific location**, în fereastra care apare, și faceți clic pe butonul **Browse**.
 - În fereastra **Browse for folder location**, selectați directorul sau driver-ul DVD-ROM ce conține driver-ul scanner-ului și faceți clic pe butonul **OK** pentru a va reintoarce la ecranul precedent. Faceți clic pe butonul **Next**. Această fiind făcută, săriți la pasul 9.

- 6. Pentru Windows 8 & Windows 10:**
- Introduceți discul **Setup/Application DVD-ROM**, inclus în pachet, în unitatea DVD-ROM. Faceți clic pe notificare pop-up, apoi faceți clic pe **Execuțiți** install este în fereastra de tip pop-up. Dacă va este dor de notificare pop-up, va rugăm să apăsați pe **Execuțiți** Setup / Aplicatia DVD-ROM.
 - Apăsați butonul **Continue** când dialogul **User Account Control** apare. Dupa aceea, mergeți direct la pasul 9.
 - În timpul procesului de instalare, e posibil să apară mesajul "Windows can't verify the publisher of this driver software". Ignorați și dați clic pe **Install this driver software anyway** pentru a continua instalarea fără nicio disfuncționalitate pentru scanner-ul Dvs.
 - Când procesul de instalare este terminat, dați clic pe butonul **Finish**.
 - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala toate programele cerute de scanner. Dacă apare fereastra pop-up a experților, faceți clic pe **Următorul** și faceți clic pe **Se instalează oricum acest software de driver în fereastra Securitate Windows**, apoi faceți clic pe **Terminare** în fereastra expertului.
 - După ce toate programele sunt instalate, Închideți toate aplicațiile și dați clic pe butonul **Finish** pentru a restata computerul.

Atenție

Salvați Setup-ul/DVD-ul Aplicației, în cazul în care aveți nevoie sa re-instalați driverul sau aplicația software.

Calibrarea scanner-ului

Calibrati scanner-ul daca apar culori in zonele scanate unde ar trebui sa apara alb sau daca imaginile scanate diferă de originale. Calibrare te ajuta sa ajustezi sau compensezi variabile ce pot apărea in componentele optice de-a lungul timpului sau prin natura acestora.

- 1.** Foaia speciala de calibrare, marcată cu o sagetă pe fiecare margine a celor doua fete, este folosită special pentru calibrarea scanneri prin ADF.
- 2.** Inserati foaia speciala de calibrare în ADF-ul scanner-ului cu sageta îndreptată către butoanele scanner-ului.
- 3.** Apasați **Start > All Programs > Demurea scanner-ului > Calibration Wizard**. (Pentru utilizatorii de Windows 8.1: Duceți cursorul mouse-ului în colțul dreapta-sus sau dreapta-jos al ecranului pentru a deschide bara **Butoane** . Faceți clic pe butonul **Start** și apoi faceți clic pe sageta jos de lângă colțul din stânga jos al ecranului. Se va afișa ecranul aplicației.) Mișcați cursorul spre marginea dreaptă a ecranului pentru a denula până când gâșii **Demurea scanner-ului**, apoi faceți clic pe **Calibration Wizard**.
- 4.** Apasați **Next** din meniul pop-up Calibration Wizard și apoi faceți clic pe **Calibrate Now**.
- 5.** Faceți clic pe butonul **Start** pentru a incepe procesul de calibrare.
- 6.** Scanner-ul trage foaia de calibrare prin scanner completand astfel procesul de calibrare a scanner-ului. Dupa ce calibrarea este completata, apăsați **OK** și apoi **Finish**.

- Atenție**
- Vă rugăm introduceți foaia de calibrare specială care seosește atât cu scanner. Alternativ, puteți folosi orice altă coală abă de hartie, de dimensiune Letter/A4; totuși, procesul de calibrare poate să nu fie la fel de bun ca și cel în care se folosește foaia de calibrare specială.
 - Salvați foaia speciala de calibrare, în cazul în care aveți nevoie pentru a calibra scannerul în viitor.

CURATAREA ADF-ULUI

- Deschideți capacul ADF-ului tragand de parghie usor.
- Stergeți urmatoarele zone folosind carpa umezita în solutia de curatat. **Atentie** sa nu le zgariți.

Curatarea alimentatorului cu hartie:
Stergeți alimentatorul cu hartie dintr-o parte în alta și apoi rotîți-l. Repetați aceasta procedura pana cand întreaga sa suprafata este curata.


Role de curatare prin frecare:
Se sterge modulul de frecare cu rol de ar în jos (în directia sagetii indicate în imagine). Aveți grijă sa nu deteriorati arcul modulului de frecare cu role.



remedierea blocajelor de hartie

Daca apare un blocaj de hartie în ADF, va rugam sa respectati urmatoari pasi:

- Scuteti toate documentele care nu s-au blocat și care sunt incarcate în ADF.
- Deschideți capacul ADF-ului tragand de parghie usor.
- Sonor dar ferm trageți hartia blocată din ADF. Încercati să evitati ruperea sau uzura din cauza forței aplicate.
- Închideți capacul ADF-ului împingându-l pana cand se pozitionează corect.

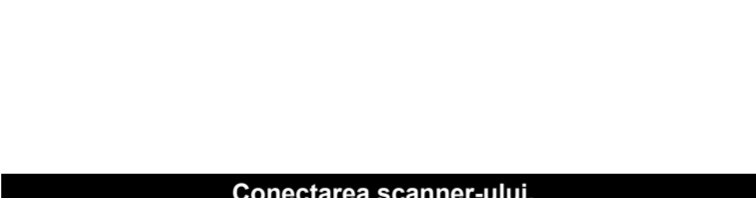

Conectarea scanner-ului.

Primul pas de umat atunci cand apar probleme de conectare ale scanner-ului este acela de a verifica conexiunile fizice. Semnul este afișat în fereastra Windows -system tray indica faptul ca soft-ul scanner-ului este functional si ca scanner-ul si computerul comunica unul cu altul.

Appearance	Status
	Programul a fost instalat cu succes iar scanner-ul este conectat la computer, gata pentru a scana imagine.
	Scanner-ul nu este conectat la computer, sau scanner-ul nu este pornit, sau scanner-ul se afla în modul "stand-by".
	Ati ales sa închietati programul, indiferent daca scanner-ul este sau nu conectat la computer.

Indicator LED

Power/Power Saving LED	Lumina Warning LED	Status
On	Alba	Scanner-ul este pornit , gata sa scaneze imaginii.
Off	Portocalie	Scanner-ul se afla în modul "stand-by".
On	Alb intermitent	Capacul ADF este deschis.
On	Alba	Blocaj de hartie.
Off	Off	Scanner-ul este oprit fie din cauza ca nu este apasat butonul de pornire fie din cauza alimentatorului AC care nu este introdus corect în priză.

Senzorul Ultrasonic

Cand scaneati un teanc de documente prin ADF, senzorul ultrasonic detecteaza hartia care se iese. Curatati senzorul ultrasonic usor, cu o carpa uscata daca este necesar.

Informație

Acesta functie poate sa fie sau nu fi disponibilă, în funcție de modelul de scanner pe care îl cumpărați.

A DOBOZ TARTALMA

- Skener
- USB-kábel
- Házicát adapter
- Papírtálcza
- Felhasználói kézikönyv
- DVD-ROM a Setup/Application
- Kalibrációs lap
- Tisztító kendő
- Vegyes laposkártya (Választási lehetőség)
- A vegyes laposkártya nem minden skener model tartalmazza.

TELEPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

- 1. lépés A papírtálcza felszerelése**
1. Műr napkah ADF bángcá kék cém gát és ADF fedelét és készítese elő a papírtálczá.
 2. Szerelje fel a papírtálczá a rajta lévő fölének a skener nyílásába történő illesztésével.
 3. Csúkjuk le az ADF fedelét, nyomja lefelé, amíg vissza nem pattan a helyére.
- 2. lépés A skener csatlakoztatása a számítógéphez**
1. Dugja be az AC adaptert a skenerhez tápcsatlakozójába
 2. Az AC adapter másik végét dugja a hágymányos háziázi aljzatba.
 3. A mellékelt USB kábeli kábelnyújtó végét dugja a skeneren hátulján található USB portba "USB".
 4. Az USB kábel végtagja alkú végét dugja a számítógépen lévő szabad USB portba.
 5. Ha úgy érejt, hogy a skenermet USB elosztóhoz csatlakoztatja, akkor előbb győződjön meg arról, hogy az elosztó csatlakoztatva van a számítógéphez. Ezután csatlakoztassa a skenermet az USB elosztóhoz.
 6. Csatlakoztassa egy másik USB kábel végtagja alkú végét a skeneren hátulján lévő USB csatlakoztatóba.
 7. Csatlakoztassa egy másik USB kábel végtagja alkú végét a számítógépen található USB portjához.

- 3. lépés A szoftver telepítése**
1. Kapszojja be a skenerem a hátulján lévő kapszó segítségével.
 2. Ha az USB részegység megfelelően működik a számítógépen, akkor az automatikusan érzékeli a skeneret és futtatja az **Új eszköz telepítése varázslót** vagy az **Új hardver varázslót**.
- Információ**
- Ha a skenerem csatlakoztatásakor a számítógép ki van kapcsolva, akkor az **Új eszköz telepítése varázsló** üzenet nem fog megjeleni, amíg a számítógép a Windows indítását végzi.

- 3. Windows XP esetén:**
- a. Helyezze be a skenerhez mellékelt a telepítő DVD-t a DVD-ROM meghajtóba.
 - b. Válassza az **A szoftver automatikus telepítése (ajánlott)** funkciót és kattintson a **Tovább** gombra.
 - c. A felugró ablakon kattintson a **Tovább** gombra. Ezután ugorjon a 7. lépésre.

- 4. Windows Vista esetén:**
- a. Válassza az **Illesztőprogram megkeresése és telepítése (ajánlott)** funkciót, amikor az **Új hardver** ablak megjelenik.
 - b. Kattintson a **Folytatás gombra**, amikor a **Felhasználói fiókok felülete** párbeszédablak megjelenik.
 - c. Helyezze be a skenerhez mellékelt a telepítő DVD-t a DVD-ROM meghajtóba, amikor a **rendszer arra szólítja fel, hogy helyezze be a lemezt, amelyet az USB skener mellé adtak**, és kattintson a **Tovább** gombra. Ezután ugorjon a 7. lépésre.

- 5. Windows 7 esetén:**
- a. Helyezze be a Setup / Application DVD-ROM-ot a DVD-ROM meghajtóba. Csúkjuk be a megjelenő **Automatikusan lejtárasztás** ablakot.
 - b. Kattintson a **Folytatás gombra**, amikor a **Számítógép elemre**, és válassza a **Tulajdonságok** elemet az előugró menüben.
 - c. Kattintson a **Illesztőprogram megkeresése és telepítése (ajánlott)** funkcióra, amikor az **Új hardver** ablak megjelenik.
 - d. Kattintson a **Folytatás gombra**, amikor a **Felhasználói fiókok felülete** párbeszédablak megjelenik.
 - e. Helyezze be a skenerhez mellékelt a telepítő DVD-t a DVD-ROM meghajtóba, amikor a **rendszer arra szólítja fel, hogy helyezze be a lemezt, amelyet az USB skener mellé adtak**, és kattintson a **Tovább** gombra. Ezután ugorjon a 7. lépésre.

- 6. Windows 8 & Windows 10 esetén:**
- a. Helyezze be a Setup / Application DVD-ROM tartalmazza a kutató, a DVD-ROM meghajtóba. Kattintson a pop-up bejelentésre, majd kattintson a **Install, exe futtatásra** a pop-up ablakban. Ha hiányzik a pop-up értesítés, kérjük, vegye ki, majd helyezze vissza a Telepítő Szoftvert.
 - b. Kattintson a **Folytatás gombra**, amikor a **Számítógép elemre** kattintott, és válassza a **Tulajdonságok** elemet az előugró menüben. Kattintson az **Illesztőprogram keresése** és **számítógép elemre** a megjelenő ablakban, majd kattintson a **Talozás** gombra.
 - d. **A Talozás a mappák között** általában jelölje ki azt a mappát vagy DVD-ROM meghajtót, amely tartalmazza az **Illesztőprogramot**, majd kattintson az **OK** gombra, hogy visszatérjen az előző képernyőre. Kattintson a **Tovább** gombra. Ezután ugorjon a 9. lépésre.

- 7. A telepítés során előfordulhat, hogy a Windows nem tudja ellenőrizni az illesztőprogram kiadóit** ezért jelenik meg **Kérjük, ne vegyen róla tudomást** és kattintson a **Bejelentés gombra** az **Illesztőprogram telepítés folytatásához**, bármilyen yánakvés nélkül a skener működését illetően.
- 8.** Ha a rendszer befejezte a telepítést, kattintson a **Belejezés** gombra.
- 9.** Kövesse a képernyőn lévő instrukciókat az új skener számára szükséges összes szoftver telepítéséhez. Amikor megjelenik a telepítő varázsló ablaka, kattintson a **Tovább** gombra, majd kattintson a **Telepítés gombra**.
- 10.** A szoftver telepítését követően zárjon be minden megnyitott alkalmazást, és nyomja meg a **Belejezés** gombot a számítógép újraindításához.

Figyelem

Mentse el a Setup / Application DVD az esetre, ha újra kell telepítenie az illesztőprogramot és szoftvereket a jövőben.

A skener kalibrálása

Kalibrálja a skeneret, ha az egyébként ferde területen színek jelennek meg, vagy az eredeti képek nem színesek, ellenkező az eredetiek. Ez lehetővé teszi, hogy beállítsa és kompenzálja az optikai részegység órdégsége miatt fellépő eltéréseket.

- Az alábbi példa a skener kalibrálását magyarázza el:
1. A minidőn oldalon és mindkét végén nyílt a jelző kalibráló lap kifejezetten az **ADF skenerelés** kalibrálására aly.
 2. Helyezze be a speciális kalibráló lapot a skener ADF nyílásába úgy, hogy a nyíl a skener gombjait lefelé mutasson.
 3. Kattintson a **Start > Minden program > A skener típusneve Kalibráló varázsló eleme**. (Windows 8.1 felhasználóknak: Az egér kurzorát állítsa be a monitor jobb felső vagy alsó sarkában, hogy megnyissa a **Gombok** részét. Kattintson a **Kalibráló** gombra, majd kattintson a felül mutató nyíllra a képernyő bal alsó sarkában.) Az **Alkalmazások** képernyő jelenik meg. Mozgassa a kurzorot skener-ului szelére, és addig lapozzon amíg megtalálja az **A skener típusneve** utána kattintson a **Calibration Wizard** gombra.
 4. Kattintson a **Tovább** gombra. Kalibráló varázsló előugró ablakában, majd a **Kalibrálás most** gombra.
 5. Kattintson a **Indítás** gombra a kalibrálás indításához.
 6. A skener behúzza a kalibráló lapot, amit által végzi a kalibrálást. A kalibrálás végén kattintson az **OK** majd a **Belejezés** gombra.

- Kérjük helyezze be a skenerhez kapott speciális kalibrációs lapot, vagy használhat helyette bármilyen fehér, A4-es lapot. Viszont az utóbbi megoldással nem érünk el olyan jó eredményt mint a kalibrációs lapal.**
- Mentse el a speciális kalibrációs lapot, hogy szükség esetén kalibrálni a laposvást a jövőben.**

Az ADF tisztítása

1. A fedélynitő fogantyúját húzza nyissa ki az ADF fedelét.
 2. Kevés tisztítószerez nedvesített puha kendővel törölje le a következő területet. Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a felületeket.
- Adagolókorcs tisztítása:**
Törölje le oldaltárolás az adagolóterkezetet, majd forogassa el. Ísmételje addig, amíg a teljes felületet megtisztította.
- A sűrűségi hengergumikat tisztítási szükségése:**
A sűrűségi hengergumik modul törlőgése a tetejéről (olyan irányban, mint ahogy azt az itt feltüntetett képek is mutatják). Vigyázzon, nehogy a sűrűségi hengergumik rugalmaskötőből veszítsen vagy sérüljön.

3. Várjon, amíg a megváltozadrnak a tisztított felületek.
4. Csúkjuk le az ADF fedelét, nyomja lefelé, amíg vissza nem pattan a helyére.

Papírelakadás megszüntetése

Amennyiben papírelakadás történne az ADF-ben, hajtssa végre az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el az ADF-ben lévő nem akart papírpapokot.
2. A fedélynitő fogantyúját húzza nyissa ki az ADF fedelét.
3. Óvatosan, de határozott mozdulatokkal húzza ki az elakadt papirt az ADF-ből. Figyeljen meg elküzdött dokumentumok összeragadását.
4. Csúkjuk le az ADF fedelét, nyomja lefelé, amíg vissza nem pattan a helyére.

A skener csatlakoztatása

A skener kapcsolási problémának elhárítása során az első lépés a fizikai csatlakozások ellenőrzése. A Windows tálcán lévő ikon jelzi, hogy megfelelően elindult-e a skener szoftver és a skener valamint a számítógép megfelelően kommunikálnak-e.

Megjelenés	Állapot
	A program sikeresen elindult, a skener a számítógéphez csatlakozik és készen áll képek beolvasására.
	A skener nem csatlakozik a számítógéphez, vagy a skener telepítése nincs bekapcsolva, vagy a skener készenléti módba lép.
	Nincs kijelzés

LED jelzőfény

A Táp/Energiahatékonyság LED és Figyelmeztető LED jelzi a skener állapotát.

Figyelmeztető LED	Táp / Energiahatékonyság LED	Állapot
Ki	Fehér	A skener be van kapcsolva és készen áll képek beolvasására.
Ki	Narancssárga	A skeneren készenléti módba lép.
Ki	Villogó fehér	Az ADF fedele nyitva van.
Ki	Fehér	Papírelakadás.
Ki	Ki	A skener ki van kapcsolva, mert nincs tápellátása, vagy mert az AC adapter nincs megfelelően csatlakoztatva a tall AC dugaszolóaljzathoz.

Ultrahangos érzékelő

Ha az ADF-be töltött több dokumentum olvas be, az ultrahangos érzékelő érzékeli a lap blokkolását a papír- és dokumentumok között (azaz, ha 2 vagy több lap ragadt egymáshoz, amikor az ADF-be került). Szükség esetén egy száraz kendővel tisztítsa meg az ultrahangos érzékelőt.

Információ

Ez a funkció a megvásárolt skener típusától függően hiányozhat.

CÁC THANH PHẦN TRONG HỢP

- Máy scan
- Cáp USB
- Bộ chuyển đổi nguồn điện
- Khung đỡ giấy
- Hướng dẫn sử dụng
- Đĩa DVD-ROM Cài đặt/Ứng dụng
- Tờ giấy căn chỉnh (Calibration Sheet)
- Khăn lau
- Khung quét giấy hỗn hợp (Tùy chọn)
- Khung cho quét giấy hỗn hợp này không kèm theo tất cả máy quét.

Cài đặt và thiết lập

- Bước 1. Lắp khay đặt giấy**
1. Mở nắp khay ADF bằng cách kéo các vào gát và để khay đặt giấy từ thế sẵn sàng
 2. Lắp khay đặt giấy bằng cách để khay thẳng và đẩy các chốt của khay đặt giấy khớp vào khe mà khớp của khay đặt giấy.
 3. Đóng nắp khay ADF bằng cách đẩy xuống cho đến khi khớp vào chốt
- Bước 2. Kết nối máy quét với máy tính**
1. Cắm bộ chuyển đổi nguồn vào đầu cắm điện của máy quét
 2. Cắm đầu của của bộ chuyển đổi nguồn vào ổ điện thông thường
 3. Cắm đầu vào của cáp USB đi kèm vào cổng USB "USB" của máy tính
 4. Cắm đầu hình chữ nhật của cáp USB này vào cổng USB trên máy tính
 5. Nếu kết nối máy quét với bộ chia cổng USB thì phải cắm bộ chia này vào cổng USB của máy tính. Sau đó kết nối máy quét với bộ chia cổng USB này.
 6. Nếu cần hình chữ nhật của cáp USB khác vào cổng USB của máy quét này.
 7. Cắm đầu vào của cáp USB khác vào cổng USB của máy quét khác.

- Bước 3. Cài đặt phần mềm**
1. Mở nắp khay ADF bằng cách kéo các vào gát và để khay đặt giấy từ thế sẵn sàng
 2. Nếu cổng USB của máy tính không đồng bộ thì chúng sẽ tự động phát hiện máy quét bằng thực hiện **Add New Hardware Wizard** hoặc **Found New Hardware Wizard** sẽ bắt đầu.

Thông tin

Nếu máy tính không bắt khi cắm máy quét vào thì thông điệp **Add New Hardware Wizard** sẽ không được hiển thị cho đến khi máy quét được bật và Windows khởi động

- 3. Với Windows XP:**
- a. Cho đĩa DVD-ROM Cài đặt/Ứng dụng cùng tên máy quét vào ổ DVD-ROM
 - b. Chọn **Install the software automatically recommended** và nhấn nút **Next**.
 - c. Nhấp chuột vào nút **Next** trong cửa sổ xuất hiện, vui lòng tiếp tục Bước 7.

- 4. Với Windows Vista:**
- a. Chọn "Locate and install driver software (recommended)" khi cửa sổ "Found New Hardware" xuất hiện.
 - b. Nhấp chuột vào nút **Continue** khi hộp thoại "User Account Control" bắt ra.
 - c. Cho đĩa DVD-ROM Cài đặt/Ứng dụng cùng tên máy quét vào ổ DVD-ROM.
 - d. Nhấn vào nút **Yes** trong hộp thoại **User Account Control** bắt ra. Thực hiện theo hướng dẫn trong hộp thoại tiếp theo.
 - e. Trong cửa sổ **Device Manager**, nhấp phải chuột vào máy quét dưới **Other devices** và chọn **Update Driver Software** từ menu bắt ra. Nhấp chuột vào **Browse my computer for driver software** trong cửa sổ xuất hiện, và nhấn nút **Browse**.
 - f. Trong cửa sổ **Browse For Folder**, chọn thư mục hoặc ổ DVD-ROM chứa trình điều khiển của máy quét này và nhấn nút **OK** để quay trở lại màn hình trình duyệt. Nhấn nút **Next** và nhấn **Install this driver software anyway** nếu cửa sổ **Windows Security** xuất hiện. Sau đó tiếp tục Bước 8.

- 5. Với Windows 7:**
- a. Cho đĩa DVD-ROM Cài đặt/Ứng dụng cùng tên máy quét vào ổ DVD-ROM. Nhấp chuột vào **Run install.exe** trong cửa sổ **AutoPlay**.
 - b. Nhấn vào nút **Yes** trong hộp thoại **User Account Control** bắt ra. Thực hiện theo hướng dẫn trong hộp thoại tiếp theo.
 - c. Trong cửa sổ **Device Manager**, nhấp phải chuột vào máy quét dưới **Other devices** và chọn **Update Driver Software** từ menu bắt ra. Nhấp chuột vào **Browse my computer for driver software** trong cửa sổ xuất hiện, và nhấn nút **Browse**.
 - d. Trong cửa sổ **Browse For Folder**, chọn thư mục hoặc ổ DVD-ROM chứa trình điều khiển của máy quét này và nhấn nút **OK** để quay trở lại màn hình trình duyệt. Nhấn nút **Next** và nhấn **Install this driver software anyway** nếu cửa sổ **Windows Security** xuất hiện. Sau đó tiếp tục Bước 8.

- 6. Với Windows 8 & Windows 10:**
- a. Cho đĩa DVD-ROM Cài đặt/Ứng dụng cùng tên máy quét vào ổ DVD-ROM. Kịch vào thông báo xuất hiện, sau đó kịch vào **Run install.exe** trong cửa sổ bắt ra. Nếu trên hộp thoại xuất hiện nay thì mở và cho đĩa đĩa DVD-ROM Cài đặt/Ứng dụng vào.
 - b. Nhấn vào nút **Yes** nếu hộp thoại **User Account Control** bắt ra. Sau đó tiếp tục Bước 9.
 - c. Trong quá trình cài đặt, thông điệp "Windows can't verify the publisher of this driver software" có thể xuất hiện. Hãy bỏ qua và nhấp vào **Install this driver software anyway** để tiếp tục cài đặt mà không ảnh hưởng gì đến tính năng máy quét.
 - d. Khi hộp thông báo xuất hiện, nhấn nút **Finish**.
 - e. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt phần mềm của máy quét. Nếu cửa sổ wizard mở ra thì hãy nhấn **Next**, và nhấn **Install this driver software anyway** trong cửa sổ **Windows Security** sau đó nhấn **Finish** trong cửa sổ wizard.
 - f. Sau khi cài đặt xong phần mềm, đồng ý tất cả các ứng dụng và nhấn **Finish** để khởi động lại máy tính.

Chú ý

Lưu Đĩa DVD Cài đặt/Ứng dụng để phòng caso cài lại phần cứng và phần mềm sau này.

Cán chỉnh máy quét

Cán chỉnh máy quét như sau: xác suất xuất hiện ở khu vực không màu, hoặc màu của ảnh. Các yếu tố khác như số vòng máy của ảnh chụp. Nó cho phép điều chỉnh và cho chúng bằng độ có thể xảy ra ở thành phần quang học theo thời gian.

1. Tờ cán chỉnh được dán vào một máy in tên ở mép của cả hai mặt giấy, đặc biệt được đính kèm với máy quét ADF.
2. Cho tờ cán chỉnh đặc biệt vào khay ADF của máy quét, mỗi lần hướng về phía các nút máy.
3. Nhấn **Start > All Programs > Your scanner model name > Calibration Wizard** (Voi người dùng Windows 8.1: